

Trumma: Plast 300		Sektion: 20 vänstersida	
Längd	Höjd inlopp	Höjd utlopp	Lutning %
	40,04		
Kommentar: Inlopp: skadad Utlopp: saknar utlopp			
Inlopp			
			
Utlopp			

Trumma: Plast 300		Sektion: 92-113 högersida	
Längd	Höjd inlopp	Höjd utlopp	Lutning %
21,62	39,34	39,30	0,17%
Kommentar:			
Inlopp:			
Utlopp:			
Inlopp			
 			
Utlopp			
 			

Trumma: Plast 400		Sektion: 1/743 – 1/759 högersida	
Längd	Höjd inlopp	Höjd utlopp	Lutning %
16,38	33,11	32,92	1,17%
Kommentar: Inlopp: lätt skadad, torr, ej galler, bra skick Utlopp: ej galler, bra skick			
Inlopp			
			
Utlopp			
			

Trumma: Plåt 800		Sektion: 2/164 igenom vägen	
Längd	Höjd inlopp	Höjd utlopp	Lutning %
36,28	28,42	28,32	0,27%
Kommentar: Inlopp: lite skadad i överkant Utlopp: skadad			
Inlopp			
			
Utlopp			
			

Trumma: Plast 400		Sektion: 2/241 – 2/257 vänstersida	
Längd	Höjd inlopp	Höjd utlopp	Lutning %
16,20	33,22	32,92	1,83%
Kommentar:			
Inlopp:			
Utlopp:			
Inlopp			
			
Utlopp			
			

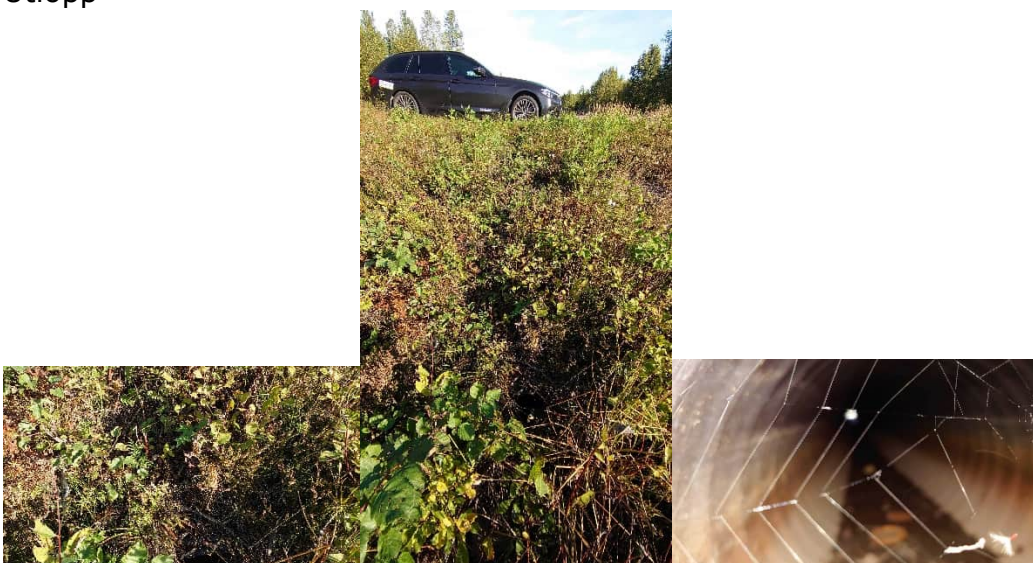
Trumma: Betong 800 Sektion: 2/354 igenom vägen			
Längd	Höjd inlopp	Höjd utlopp	Lutning %
31,70	31,05	30,47	1,85%
Kommentar:			
Inlopp:			
Utlopp:			
Inlopp			
			
Utlopp			
			

Trumma: Plast 400		Sektion: 2/562 – 2/578 vänster sida	
Längd	Höjd inlopp	Höjd utlopp	Lutning %
16,42	38,18	37,68	3,08%
Kommentar: Inlopp: Utlopp: trasig i överkant			
Inlopp			
  			
Utlopp			
  			

Trumma: Plast 400		Sektion: 2/656 – 2/673 vänstersida	
Längd	Höjd inlopp	Höjd utlopp	Lutning %
16,38	35,91	35,69	1,34%
Kommentar:			
Inlopp:			
Utlopp:			
Inlopp			
			
Utlopp			
			

Trumma: pp400 Sektion: 3/027 igenom vägen			
Längd	Höjd inlopp	Höjd utlopp	Lutning %
29,2	31,05	30,96	0,3%
Kommentar:			
Inlopp:			
Utlopp: Syns ej, inmätt fast botten, vatten står vid ändan			
Inlopp			
			
			
Utlopp			
			

Trumma: Plast 400		Sektion: 3/248 – 3/268 vänstersida	
Längd	Höjd inlopp	Höjd utlopp	Lutning %
19,55	32,16	31,93	1,18%
Kommentar:			
Inlopp:			
Utlopp:			
Inlopp			
			
Utlopp			
			

Trumma: Plast 400		Sektion: 3/446 – 3/458 vänstersida	
Längd	Höjd inlopp	Höjd utlopp	Lutning %
12,62	32,26	32,25	0,08%
Kommentar:			
Inlopp:			
Utlopp:			
Inlopp			
			
Utlopp			
			

Trumma: Betong 500 Sektion: 3/502 igenom vägen			
Längd	Höjd inlopp	Höjd utlopp	Lutning %
24,07	31,38	31,20	0,77%
Kommentar: Inlopp: Fylld med vatten Utlopp:			
Inlopp			
			
Utlopp			
			

Trumma: Betong 300 Sektion: 3/668 – 3/679 högersida			
Längd	Höjd inlopp	Höjd utlopp	Lutning %
10,74	33,81	33,75	0,58%
Kommentar: Inlopp: Utlopp:			
Inlopp			
			
Utlopp			
			

Trumma: Plast 400		Sektion: 3/749 – 3/762 vänstersida	
Längd	Höjd inlopp	Höjd utlopp	Lutning %
12,42	33,40	33,15	1,96%
Kommentar:			
Inlopp:			
Utlopp:			
Inlopp			
			
Utlopp			
			

Trumma: Betong 600		Sektion: 4/129 igenom vägen	
Längd	Höjd inlopp	Höjd utlopp	Lutning %
21,70	27.72	27,15/26,94	2,80/18%
Kommentar: Inlopp: frasig i kanten, svacka en bit in Utlopp: 1m rör har satt sig lossnat från rästen			
Inlopp			
			
Utlopp			
			

Trumma: Plast 400		Sektion: 4/487 – 4/499	
Längd	Höjd inlopp	Höjd utlopp	Lutning %
12,37	30,70	30,52	1,51%
Kommentar:			
Inlopp:			
Utlopp: intryckt trasig			
Inlopp			
			
Utlopp			
			

Trumma: Plast 400		Sektion: 4/715 – 4/727	
Längd	Höjd inlopp	Höjd utlopp	Lutning %
12,23	30,16	29,85	2,56%
Kommentar: Inlopp: lätt ihop tryckt, svacka i mitten Utlopp:			
Inlopp			
			
Utlopp			

Trumma: Betong 500 Sektion: 4/728			
Längd	Höjd inlopp	Höjd utlopp	Lutning %
17,70	29,68	29,40	1,58%
Kommentar:			
Inlopp:			
Utlopp:			
Inlopp			
			
Utlopp			
			

Trumma: Plast 400		Sektion: 4/931 – 4/941 högersida	
Längd	Höjd inlopp	Höjd utlopp	Lutning %
Ca 10		26,57	%
Kommentar: Inlopp: saknas Utlopp:			
Inlopp			
			
Utlopp			
  			

Trumma: Plast 400		Sektion: 4/969 – 4/973 högersida	
Längd	Höjd inlopp	Höjd utlopp	Lutning %
21,08	26,41	25,95	2,21%
Kommentar:			
Inlopp:			
Utlopp:			
Inlopp			
			
Utlopp			
			

Trumma: Plåt 300		Sektion: 4/970 – 4/980 Högersida	
Längd	Höjd inlopp	Höjd utlopp	Lutning %
9,12	26,51	26,42	1,02%
Kommentar:			
Inlopp:			
Utlopp:			
Inlopp			
			
Utlopp			
			

Trumma: Sektion: 5/058 – 5/060 Högersida			
Längd	Höjd inlopp	Höjd utlopp	Lutning %
Ca 10			%
Kommentar: Ingen trumma hittades vid inventeringstillfället men tjällyft på vägen antyder att det borde finnas den trumma här. Inlopp: Utlopp:			
Inlopp 			
Utlopp			

Trumma: Plast 300		Sektion: 5/070 Högersida	
Längd	Höjd inlopp	Höjd utlopp	Lutning %
Ca 10		26,19	%
Kommentar: Inlopp: saknas inlopp Utlopp:			
Inlopp 			
Utlopp  			

Trumma: Plast 300		Sektion: 5/440 – 5/459 högersida	
Längd	Höjd inlopp	Höjd utlopp	Lutning %
Ca 18	26,79		%
Kommentar: Inlopp: skadad överkant Utlopp: saknas, sand över rör, tydligt uppgrävd i väg			
Inlopp			
			
Utlopp			
			