

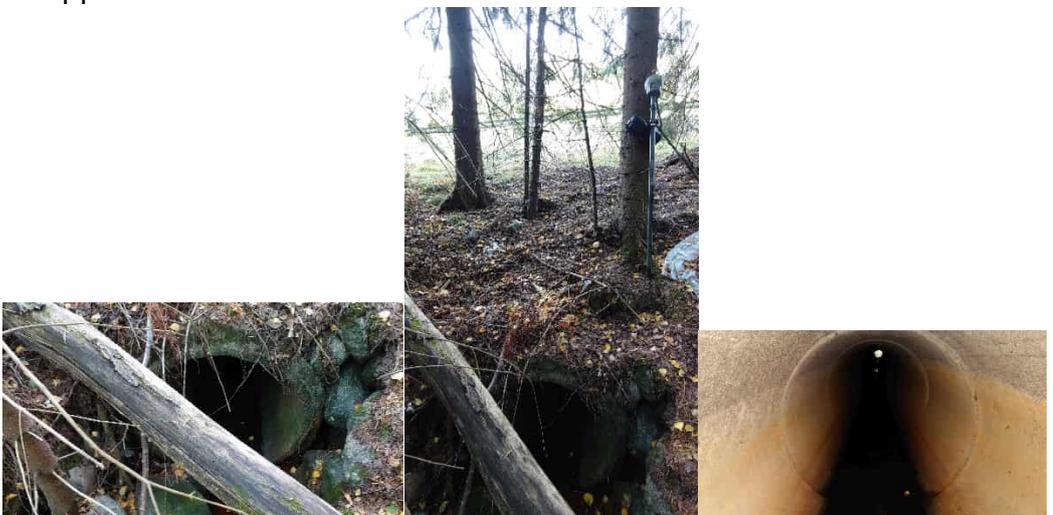
<b>Trumma:</b> Plast 300	<b>Sektion:</b> 20 vänstersida		
<b>Längd</b>	<b>Höjd inlopp</b>	<b>Höjd utlopp</b>	<b>Lutning %</b>
	40,04		
<b>Kommentar:</b> Inlopp: skadad Utlopp: saknar utlopp			
Inlopp			
 			
Utlopp			

<b>Trumma:</b> Plast 300		<b>Sektion:</b> 92-113 högersida	
<b>Längd</b>	<b>Höjd inlopp</b>	<b>Höjd utlopp</b>	<b>Lutning %</b>
21,62	39,34	39,30	0,17%
<b>Kommentar:</b>			
Inlopp:			
Utlopp:			
Inlopp			
			
			
Utlopp			
			
			

<b>Trumma:</b> Plast 400		<b>Sektion:</b> 1/743 – 1/759 högersida	
<b>Längd</b>	<b>Höjd inlopp</b>	<b>Höjd utlopp</b>	<b>Lutning %</b>
16,38	33,11	32,92	1,17%
<b>Kommentar:</b> Inlopp: lätt skadad, torr, ej galler, bra skick Utlopp: ej galler, bra skick			
Inlopp			
			
Utlopp			
			

<b>Trumma: Plåt 800</b>		<b>Sektion: 2/164 igenom vägen</b>	
<b>Längd</b>	<b>Höjd inlopp</b>	<b>Höjd utlopp</b>	<b>Lutning %</b>
36,28	28,42	28,32	0,27%
<b>Kommentar:</b> Inlopp: lite skadad i överkant Utlopp: skadad			
Inlopp			
Utlopp			

<b>Trumma:</b> Plast 400		<b>Sektion:</b> 2/241 – 2/257 vänstersida	
<b>Längd</b>	<b>Höjd inlopp</b>	<b>Höjd utlopp</b>	<b>Lutning %</b>
16,20	33,22	32,92	1,83%
<b>Kommentar:</b>			
Inlopp:			
Utlopp:			
Inlopp			
			
			
Utlopp			
			
			

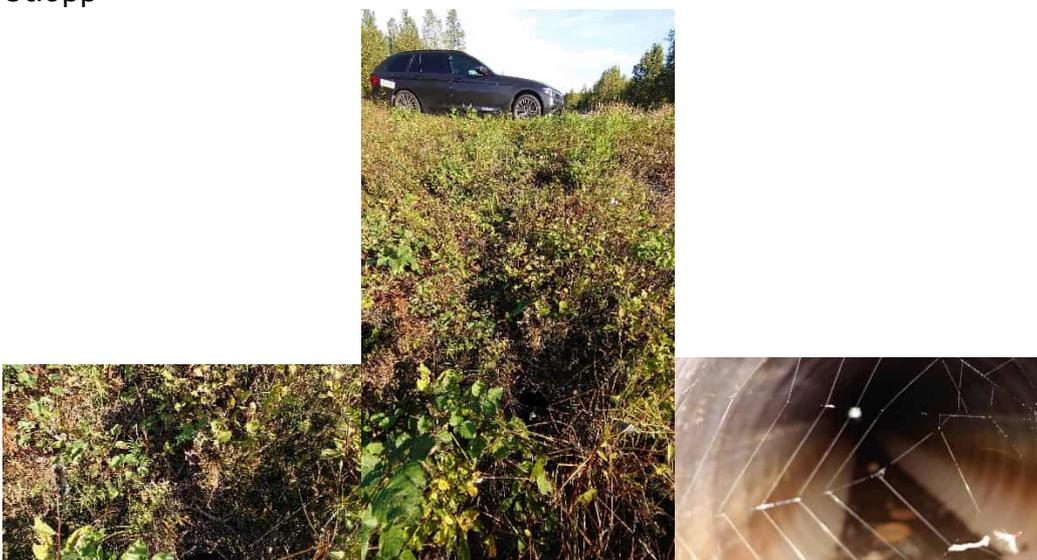
<b>Trumma:</b> Betong 800 <b>Sektion:</b> 2/354 igenom vägen			
<b>Längd</b>	<b>Höjd inlopp</b>	<b>Höjd utlopp</b>	<b>Lutning %</b>
31,70	31,05	30,47	1,85%
<b>Kommentar:</b>			
Inlopp:			
Utlopp:			
Inlopp			
			
Utlopp			
			

<b>Trumma:</b> Plast 400		<b>Sektion:</b> 2/562 – 2/578 vänster sida	
<b>Längd</b>	<b>Höjd inlopp</b>	<b>Höjd utlopp</b>	<b>Lutning %</b>
16,42	38,18	37,68	3,08%
<b>Kommentar:</b> Inlopp: Utlopp: trasig i överkant			
Inlopp			
			
			
Utlopp			
			
			

<b>Trumma:</b> Plast 400		<b>Sektion:</b> 2/656 – 2/673 vänstersida	
<b>Längd</b>	<b>Höjd inlopp</b>	<b>Höjd utlopp</b>	<b>Lutning %</b>
16,38	35,91	35,69	1,34%
<b>Kommentar:</b>			
Inlopp:			
Utlopp:			
Inlopp			
			
Utlopp			
			

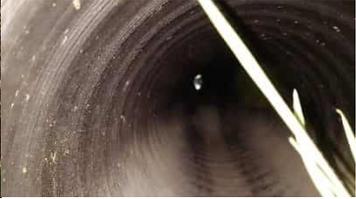
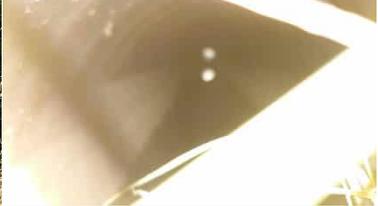
<b>Trumma:</b> pp400 <b>Sektion:</b> 3/027 igenom vägen			
<b>Längd</b>	<b>Höjd inlopp</b>	<b>Höjd utlopp</b>	<b>Lutning %</b>
29,2	31,05	30,96	0,3%
<b>Kommentar:</b> Inlopp: Utlopp: Syns ej, inmätt fast botten, vatten står vid ändan			
Inlopp			
			
			
Utlopp			
			

<b>Trumma:</b> Plast 400		<b>Sektion:</b> 3/248 – 3/268 vänstersida	
<b>Längd</b>	<b>Höjd inlopp</b>	<b>Höjd utlopp</b>	<b>Lutning %</b>
19,55	32,16	31,93	1,18%
<b>Kommentar:</b>			
Inlopp:			
Utlopp:			
Inlopp			
			
Utlopp			
			

<b>Trumma:</b> Plast 400		<b>Sektion:</b> 3/446 – 3/458 vänstersida	
<b>Längd</b>	<b>Höjd inlopp</b>	<b>Höjd utlopp</b>	<b>Lutning %</b>
12,62	32,26	32,25	0,08%
<b>Kommentar:</b>			
Inlopp:			
Utlopp:			
Inlopp			
			
Utlopp			
			

<b>Trumma:</b> Betong 500 <b>Sektion:</b> 3/502 igenom vägen			
<b>Längd</b>	<b>Höjd inlopp</b>	<b>Höjd utlopp</b>	<b>Lutning %</b>
24,07	31,38	31,20	0,77%
<b>Kommentar:</b> Inlopp: Fylld med vatten Utlopp:			
Inlopp			
			
Utlopp			
			

<b>Trumma:</b> Betong 300 <b>Sektion:</b> 3/668 – 3/679 högersida			
<b>Längd</b>	<b>Höjd inlopp</b>	<b>Höjd utlopp</b>	<b>Lutning %</b>
10,74	33,81	33,75	0,58%
<b>Kommentar:</b>			
Inlopp:			
Utlopp:			
Inlopp			
			
Utlopp			
			

<b>Trumma:</b> Plast 400		<b>Sektion:</b> 3/749 – 3/762 vänstersida	
<b>Längd</b>	<b>Höjd inlopp</b>	<b>Höjd utlopp</b>	<b>Lutning %</b>
12,42	33,40	33,15	1,96%
<b>Kommentar:</b> Inlopp: Utlopp:			
Inlopp			
			
Utlopp			
			

<b>Trumma:</b> Betong 600 <b>Sektion:</b> 4/129 igenom vägen			
<b>Längd</b>	<b>Höjd inlopp</b>	<b>Höjd utlopp</b>	<b>Lutning %</b>
21,70	27.72	27,15/26,94	2,80/18%
<b>Kommentar:</b> Inlopp: frasig i kanten, svacka en bit in Utlopp: 1m rör har satt sig lossnat från rästén			
Inlopp			
			
Utlopp			
			

<b>Trumma:</b> Plast 400		<b>Sektion:</b> 4/487 – 4/499	
<b>Längd</b>	<b>Höjd inlopp</b>	<b>Höjd utlopp</b>	<b>Lutning %</b>
12,37	30,70	30,52	1,51%
<b>Kommentar:</b> Inlopp: Utlopp: intryckt trasig			
Inlopp			
			
Utlopp			
			

<b>Trumma:</b> Plast 400		<b>Sektion:</b> 4/715 – 4/727	
<b>Längd</b>	<b>Höjd inlopp</b>	<b>Höjd utlopp</b>	<b>Lutning %</b>
12,23	30,16	29,85	2,56%
<b>Kommentar:</b> Inlopp: lätt ihop tryckt, svacka i mitten Utlopp:			
Inlopp			
			
Utlopp			

<b>Trumma:</b> Betong 500 <b>Sektion:</b> 4/728			
<b>Längd</b>	<b>Höjd inlopp</b>	<b>Höjd utlopp</b>	<b>Lutning %</b>
17,70	29,68	29,40	1,58%
<b>Kommentar:</b>			
Inlopp:			
Utlopp:			
Inlopp			
			
Utlopp			
			

<b>Trumma:</b> Plast 400		<b>Sektion:</b> 4/931 – 4/941 högersida	
<b>Längd</b>	<b>Höjd inlopp</b>	<b>Höjd utlopp</b>	<b>Lutning %</b>
Ca 10		26,57	%
<b>Kommentar:</b> Inlopp: saknas Utlopp:			
Inlopp			
			
Utlopp			
			

<b>Trumma:</b> Plast 400		<b>Sektion:</b> 4/969 – 4/973 högersida	
<b>Längd</b>	<b>Höjd inlopp</b>	<b>Höjd utlopp</b>	<b>Lutning %</b>
21,08	26,41	25,95	2,21%
<b>Kommentar:</b>			
Inlopp:			
Utlopp:			
Inlopp			
			
Utlopp			
			

<b>Trumma:</b> Plåt 300		<b>Sektion:</b> 4/970 – 4/980 Högersida	
<b>Längd</b>	<b>Höjd inlopp</b>	<b>Höjd utlopp</b>	<b>Lutning %</b>
9,12	26,51	26,42	1,02%
<b>Kommentar:</b> Inlopp: Utlopp:			
Inlopp			
			
Utlopp			
			

<b>Trumma:</b>	<b>Sektion:</b> 5/058 – 5/060 Högersida		
<b>Längd</b>	<b>Höjd inlopp</b>	<b>Höjd utlopp</b>	<b>Lutning %</b>
Ca 10			%
<b>Kommentar:</b> Ingen trumma hittades vid inventeringstillfället men tjällyft på vägen antyder att det borde finnas den trumma här. Inlopp: Utlopp:			
Inlopp			
			
Utlopp			

<b>Trumma:</b> Plast 300		<b>Sektion:</b> 5/070 Högersida	
<b>Längd</b>	<b>Höjd inlopp</b>	<b>Höjd utlopp</b>	<b>Lutning %</b>
Ca 10		26,19	%
<b>Kommentar:</b> Inlopp: saknas inlopp Utlopp:			
Inlopp			
			
Utlopp			
			

<b>Trumma:</b> Plast 300		<b>Sektion:</b> 5/440 – 5/459 högersida	
<b>Längd</b>	<b>Höjd inlopp</b>	<b>Höjd utlopp</b>	<b>Lutning %</b>
Ca 18	26,79		%
<b>Kommentar:</b> Inlopp: skadad överkant Utlopp: saknas, sand över rör, tydligt uppgrävd i väg			
Inlopp			
			
Utlopp			
			